

(株) 安川電機 接続機器データ コピーツールガイド


1	概要.....	2
2	インストール.....	5
3	接続機器データコピー.....	7
4	設定項目.....	14
5	エラーメッセージ.....	20
6	制限事項.....	21
7	付録.....	22

1 概要

1.1 接続機器データコピーツールとは

ラダーソフトなどの Windows アプリケーションで接続機器にラダーファイルを転送する場合、ラダーソフトと接続機器を接続する必要があります。


例)

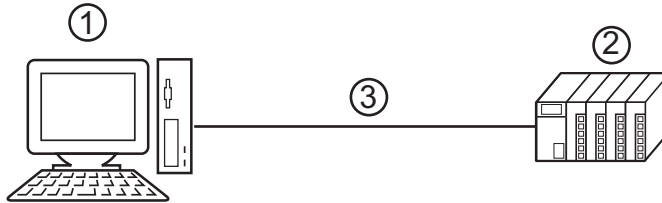

- 1 ラダーソフトなどのアプリケーションをインストールしたパソコン
- 2 通信する接続機器
- 3 転送用のケーブル

GP-Pro EX では接続機器データコピーツールを使うことでラダーファイルの転送を表示器から行えるようになります。

例)

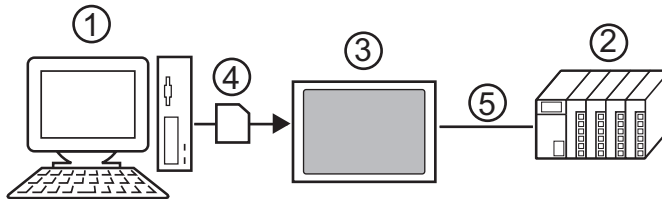


- 1 ラダーソフトなどのアプリケーションをインストールしたパソコン
- 2 通信する接続機器
- 3 転送を実行する表示器
- 4 ストレージデバイス (USB ストレージまたは CF カード)
- 5 接続機器に対応した GP-Pro EX のドライバ

接続機器データコピーツールを使用すると、パソコンを使用せずに接続機器へラダーファイルを転送することができるため、段取替え作業などが簡単に行えるようになります。

1.2 接続機器データコピーツールのしくみ


接続機器データコピーツールは2つの手順で実行します。

1 ラダーファイルと接続機器データ転送実行ファイルをストレージデバイスへ保存

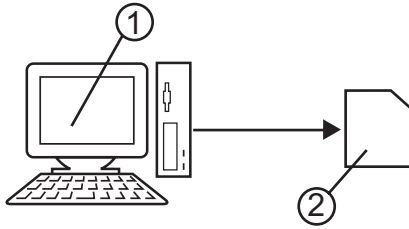

- 1 ラダーソフトをインストールしたパソコン
- 2 ラダーファイルと接続機器データ転送実行ファイルを保存するストレージデバイス

2 ストレージデバイスに保存したラダーファイルを一括で接続機器へ転送

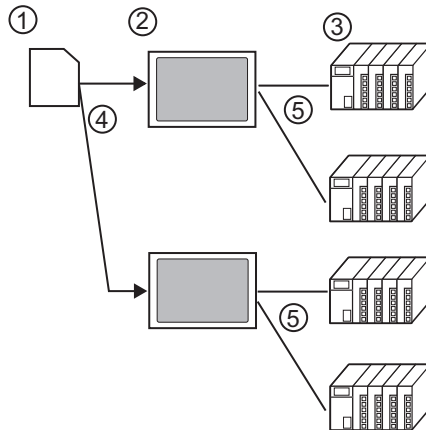

- 1 ラダーファイルと接続機器データ転送実行ファイルを保存したストレージデバイス
- 2 転送を実行する表示器
- 3 通信する接続機器
- 4 USB ポートまたは CF カードスロット
- 5 接続機器に対応した GP-Pro EX のドライバ

1.3 動作環境

接続機器データコピーツールを使用するには以下の環境が必要です。

- 対応ドライバ
(株) 安川電機 MP/ サーボ Ethernet ドライバ
- 対応接続機器
(株) 安川電機 MP/ サーボ Ethernet ドライバがサポートする MP2000 シリーズに対応しています。
詳細は (株) 安川電機 MP/ サーボ Ethernet ドライバマニュアルを参照してください。
- 対応ラダーソフト
(株) 安川電機製 MPE720 (Ver.6.04 以上)
(株) 安川電機製 MPE720 (Ver.5.38 以上。新ラダーには対応していません。)
- 対応 OS
Microsoft Windows 2000 Professional (SP4 以降)
Microsoft Windows XP (SP2 以降)
Microsoft Windows Vista (Home、Premium、Business)

2 インストール

2.1 接続機器データコピーツールのインストール

重要

- 接続機器データコピーツールのインストールは管理者権限で行ってください。
- インストール前にはウイルスチェックソフトを含むすべてのプログラムを終了させてください。


- 1 GP-Pro EX のインストーラーを起動します。
- 2 インストール画面で「データコピーツール」をクリックします。
- 3 接続機器データコピーツールのインストールウィザードが表示されます。ウィザードの指示に従ってインストールを進めます。



- 4 「インストール先を選択」 ダイアログボックスでインストール先を選択し、[次へ]をクリックします。



5 [インストール] をクリックして接続機器データコピーツールをインストールします。

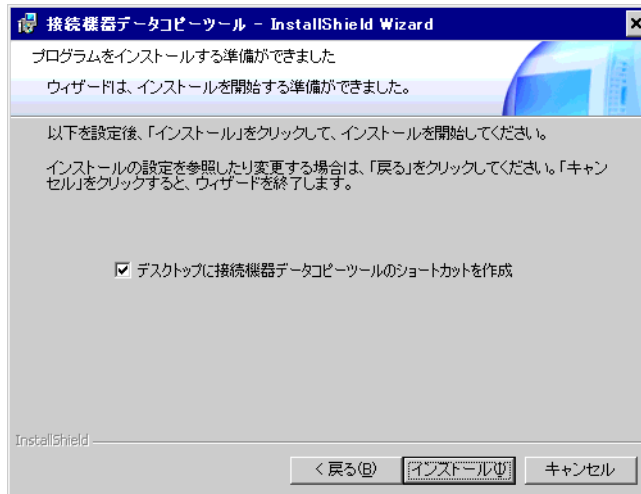

6 インストール完了のダイアログボックスが表示されます。[完了] をクリックしてください。



3 接続機器データコピー

ラダーファイルの接続機器への転送は接続機器転送プログラムと接続機器データ転送で実行されます。それぞれのツールは以下の機能を実行します。


- 接続機器転送プログラム：接続機器データ転送実行ファイルをストレージデバイスへ保存
- 接続機器データ転送：ラダーファイルのロードやダンプ

3.1 接続機器データ転送起動スイッチの作成

接続機器データ転送を起動させるための特殊スイッチを作成します。特殊スイッチの設定画面で[特殊動作]から「接続機器データ転送」を選択してください。特殊スイッチの設定方法は GP-Pro EX リファレンスマニュアルを参照してください。

3.2 接続機器転送プログラムの作成

- 1 スタートメニューから [Pro-face]-[接続機器データコピーツール] を選択し、接続機器転送プログラムを表示します。

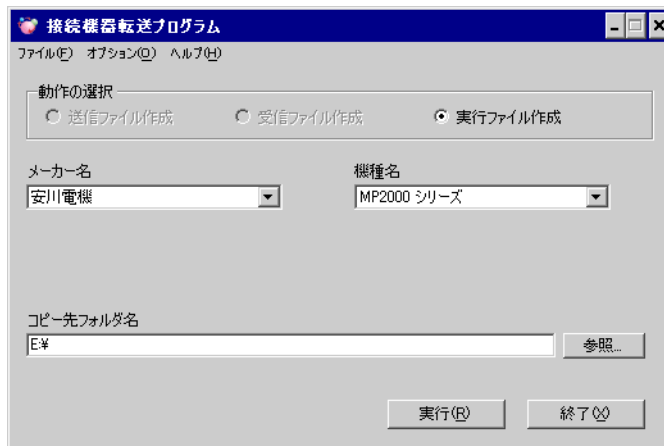

- 2 設定項目を以下のように設定します。

設定項目	設定値
動作の選択	実行ファイル作成
メーカー名	安川電機
機種名	MP2000 シリーズ
コピー先フォルダ	X:\¥ (ストレージデバイスのドライブレターを選択します。)

- 3 [実行] をクリックしてストレージデバイスに接続機器データ転送実行ファイルを作成します。コピー先フォルダ内に PLCTrans フォルダを作成し、実行ファイルをコピーします。

重要

- 実行ファイルが X:\¥PLCTrans フォルダにない場合、プログラムが起動しません。(X はストレージデバイスのドライブレター)

3.3 ラダーファイルのロード


MEMO

- 使用する表示器によって画面のレイアウトが異なりますが、操作方法は同じです。
- GP-4100 シリーズで使用できるストレージデバイスは USB ストレージのみです。


- 1 接続機器にロードするラダーファイルを作成します。ラダーファイルの作成はラダーソフトで行います。
 - MPE720 (Ver.6) の場合
MPE720 の [オンライン] メニューから [転送] を選択し、[転送] ダイアログボックスを表示します。
[転送] ダイアログボックスの [CF カードへ書き込み] をクリックし、表示された [ドライブ選択] ダイアログボックスでストレージデバイスを選択します。
[プログラム転送] ダイアログボックスで [開始] をクリックし、ラダーファイルを書き込みます。ラダーファイルは選択したドライブの ¥MP_BKUP¥BACKUP フォルダに書込まれます。(転送先フォルダは固定です。)
 - MPE720 (Ver.5) の場合
File Manager で PLC を右クリックして表示されるメニューから [転送]-[一括転送]-[ファイル転送 (MPE720->メディア)] を選択し、[実行確認] ダイアログボックスを表示します。
表示されたダイアログボックスの [転送先] でストレージデバイスを設定し、[圧縮転送を行う] のチェックを外してから [OK] をクリックしてラダーファイルを保存します。
- 2 ラダーファイルおよび接続機器データ転送実行ファイルを保存したストレージデバイスを表示器に接続し、接続機器データ転送起動スイッチをタッチします。
- 3 ドライブ選択画面で表示器に接続したストレージデバイスの種類を選択し、使用するドライブを選択します。




- 4 接続機器選択画面でロードする接続機器を選択します。

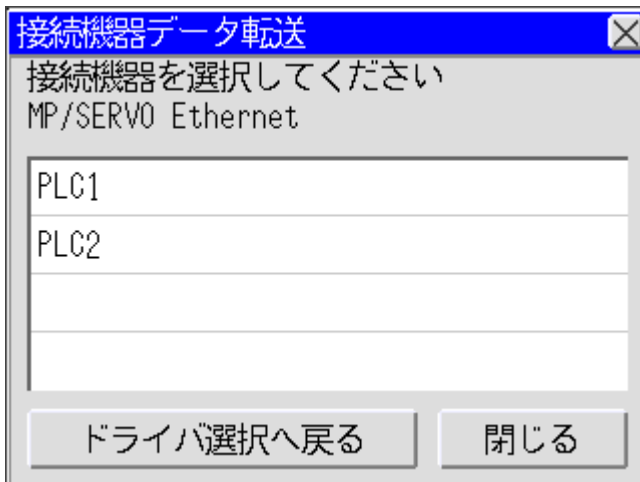

- 5 転送メニュー画面で[ロード]を選択します。

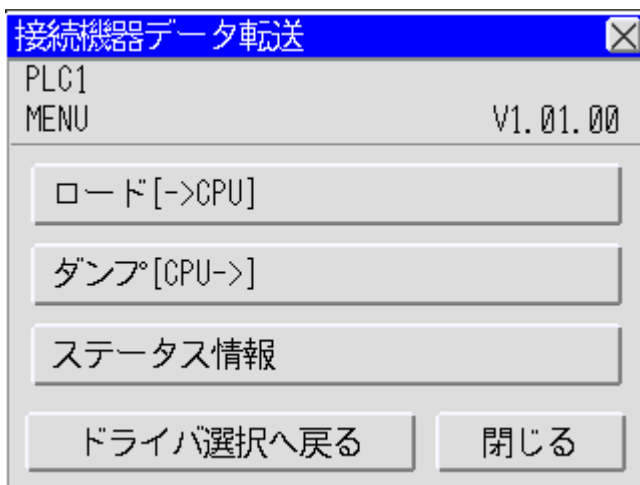

- 6 ストレージデバイスを選択すると保存したラダーファイルが表示されます。ロードするラダーファイルを選択し、[ロード]をタッチします。

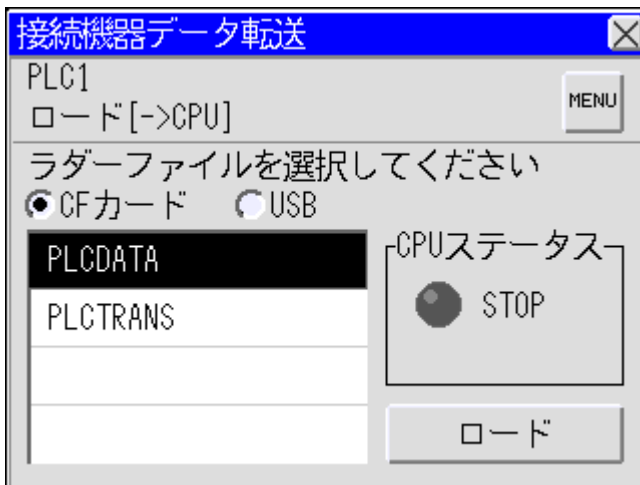

7 CPU ログオン画面でユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をタッチします。

MEMO

- ラダーファイルのロードは CPU が停止している必要があります。運転中の場合、ログオン後に表示される画面で CPU を停止してからロードしてください。
- ラダーファイルのロード中にレジスタ情報の転送を確認するメッセージが表示されず。レジスタ情報をロードしたい場合は「はい」をタッチしてください。

3.4 ラダーファイルのダンプ


MEMO

- 使用する表示器によって画面のレイアウトが異なりますが、操作方法は同じです。
- GP-4100 シリーズで使用できるストレージデバイスは USB ストレージのみです。


- 1 接続機器データ転送実行ファイルを保存したストレージデバイスを表示器に接続し、接続機器データ転送起動スイッチをタッチします。
- 2 ドライバ選択画面で表示器に接続したストレージデバイスの種類を選択し、使用するドライバを選択します。




- 3 接続機器選択画面でダンプする接続機器を選択します。

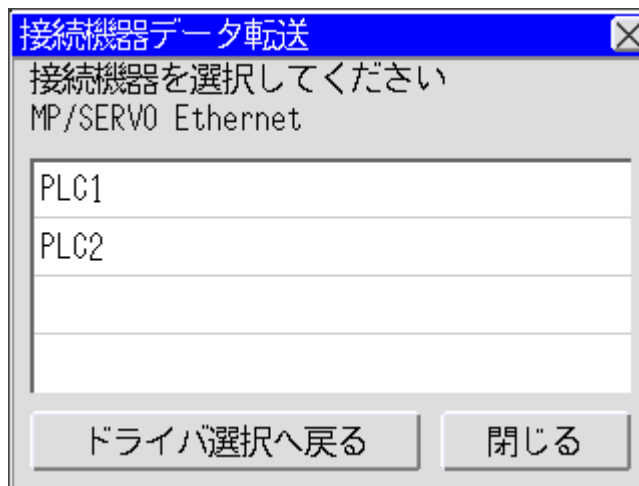

4 転送メニュー画面で[ダンプ]を選択します。

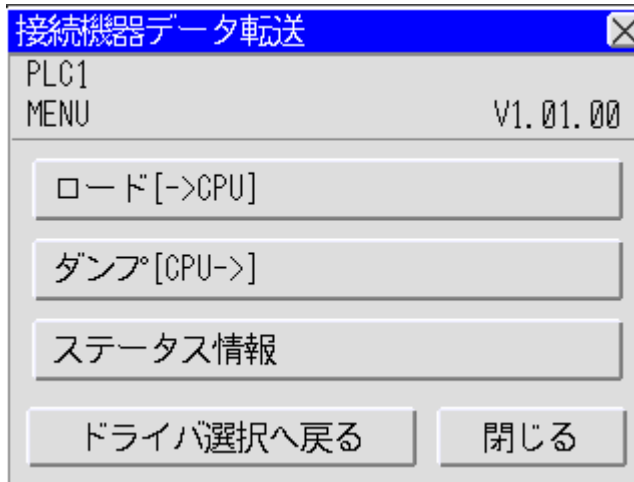

5 ダンプしたラダーファイルを保存するフォルダを選択します。[新規作成]をタッチするとフォルダを作成することができます。フォルダ内に移動するには移動するフォルダ名をダブルタッチします。

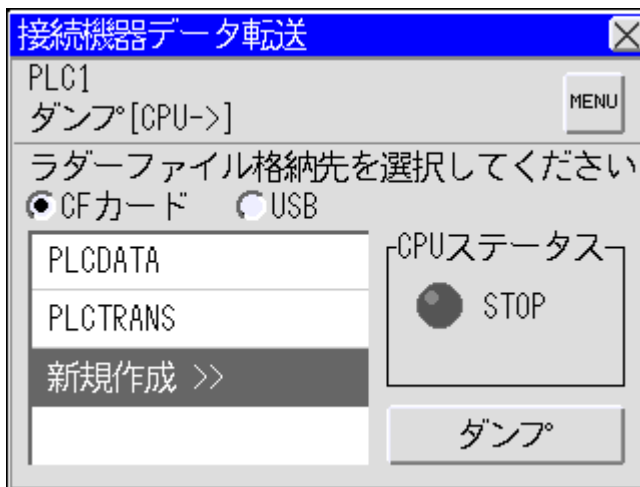

重要

- MPE720 Ver.6 で受信したラダーファイルを読み込む場合は X:\MP_BKUP\BACKUP フォルダに受信ラダーファイルを保存する必要があります。X:\MP_BKUP\BACKUP フォルダに受信ラダーファイルが無い場合、受信ファイルを読み込むことができません。(Xはストレージデバイスのドライブレター)

6 [ダンプ]をタッチしてラダーファイルをダンプします。

7 ストレージデバイスをパソコンに接続し、ラダーソフトでラダーファイルを読み込みます。

- MPE720 Ver.6 の場合

MPE720 の [オンライン] メニューから [転送] を選択し、[転送] ダイアログボックスを表示します。

[転送] ダイアログボックスの [CF カードから読み込み] をクリックし、表示された [ドライブ選択] ダイアログボックスでストレージデバイスを選択します。


[プログラム転送] ダイアログボックスで [開始] をクリックし、ラダーファイルを読み込みます。ラダーファイルは選択したドライブの \MP_BKUP\BACKUP フォルダから読み込まれます。(転送元フォルダは固定です。)

- MPE720 (Ver.5) の場合

File Manager で PLC を右クリックして表示されるメニューからメニューから [転送]-[一括転送]-[ファイル転送 (メディア ->MPE720)] を選択し、[実行確認] ダイアログボックスを表示します。表示されたダイアログボックスの [圧縮転送を行う] のチェックを外してから [転送元] でラダーファイルをダンプしたフォルダを設定します。
[OK] をクリックしてラダーファイルを保存します。

4 設定項目

4.1 接続機器転送プログラム

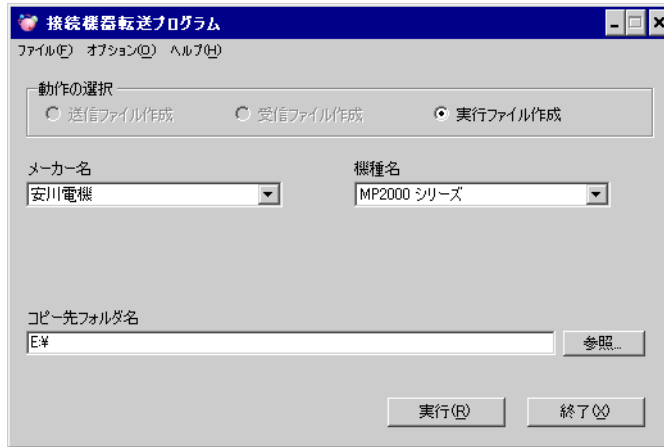

設定項目	設定内容
メニューバー	<ul style="list-style-type: none"> • [ファイル (F)] メニュー <ul style="list-style-type: none"> • [実行 (R)] : 実行ファイル作成を実行します。 • [終了 (X)] : 接続機器転送プログラムを終了します。 • [オプション (O)] メニュー <ul style="list-style-type: none"> • [言語切替 (L)] : 表示言語を [英語] または [日本語] に切り替えます。言語を切り替えた場合は確認メッセージが表示されますので、[はい] をクリックし、接続機器転送プログラムを再起動してください。 • [ヘルプ (H)] メニュー <ul style="list-style-type: none"> • [バージョン情報 (A)] : 接続機器転送プログラムのバージョン番号を表示します。
動作の選択	<ul style="list-style-type: none"> • 実行ファイル作成 接続機器データ転送実行ファイルを作成します。
メーカー名	接続機器のメーカー名を選択します。
機種名	接続機器のシリーズ名を選択します。
コピー先フォルダ名	<p>接続機器データ転送実行ファイルの保存場所 (CF カードまたは USB ストレージ内のフォルダ) を入力します。 例) パソコンに接続した USB ストレージが「リムーバブル ディスク (F:)」と表示され、その USB ストレージ内の「PLCTrans」フォルダに接続機器データ転送実行ファイルを保存する場合 F:¥</p> <p>MEMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • [参照] をクリックして表示される [フォルダの参照] ダイアログボックスからフォルダを指定することもできます。
実行	接続機器データ転送実行ファイルを作成します。
終了	接続機器転送プログラムを終了します。

4.2 接続機器データ転送

MEMO


- 使用する表示器によって画面のレイアウトが異なりますが、操作方法は同じです。
- GP-4100 シリーズで使用できるストレージデバイスは USB ストレージのみです。

■ ドライバ選択画面




設定項目	設定内容
ストレージデバイス選択	ラダーファイルを保存したストレージデバイスを CF カードまたは USB ストレージから選択します。
ドライバ選択	ストレージデバイス選択で選択したストレージデバイスに保存されているドライバを一覧で表示します。 ドライバをタッチすると機器選択画面が表示されます。
再読み込み	ストレージデバイス内を再度検索します。
閉じる	表示器を再起動します。

■ 接続機器選択画面

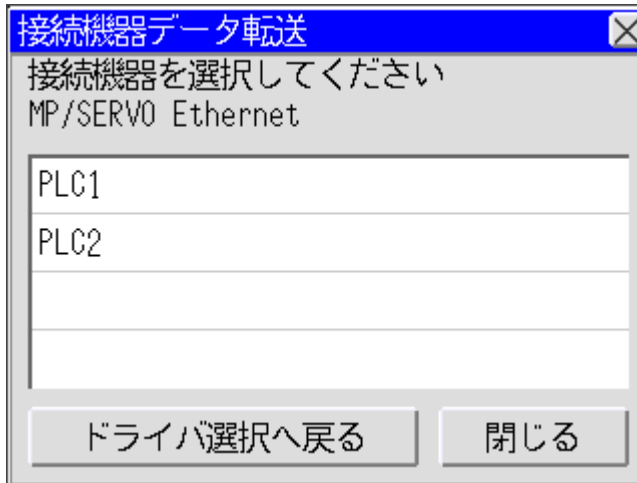

設定項目	設定内容
接続機器選択	使用している接続機器を一覧で表示します。 ラダーファイルを転送する接続機器をタッチすると転送メニュー画面が表示されます。 接続機器が多い場合は上下に表示される三角矢印にタッチすると一覧がスクロールします。
ドライバ選択へ戻る	ドライバ選択画面に戻ります。
閉じる	表示器を再起動します。

■ 転送メニュー画面

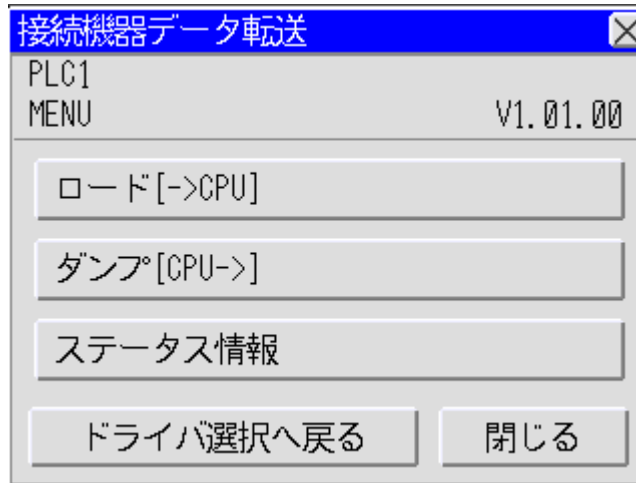


設定項目	設定内容
ロード [->CPU]	ストレージデバイスに保存されているラダーファイルを接続機器へ転送する場合にタッチします。ロード画面が表示されます。
ダンプ [CPU->]	接続機器のラダーファイルをストレージデバイスに保存する場合にタッチします。ダンプ画面が表示されます。
ステータス情報	RUN/STOP のモニタや切替え、フラッシュ保存を行う場合にタッチします。ステータス情報画面が表示されます。
ドライバ選択へ戻る	ドライバ選択画面に戻ります。
閉じる	表示器を再起動します。

■ ロード画面



設定項目	設定内容
ストレージデバイス選択	接続機器へ転送するラダーファイルが保存されているストレージデバイスをCFカード、USBデバイスから選択します。
ラダーファイル選択	接続機器へ転送するラダーファイルを選択します。
CPUステータス	接続機器の状態を表示します。
ロード	選択したラダーファイルを接続機器へ転送します。

■ ダンプ画面

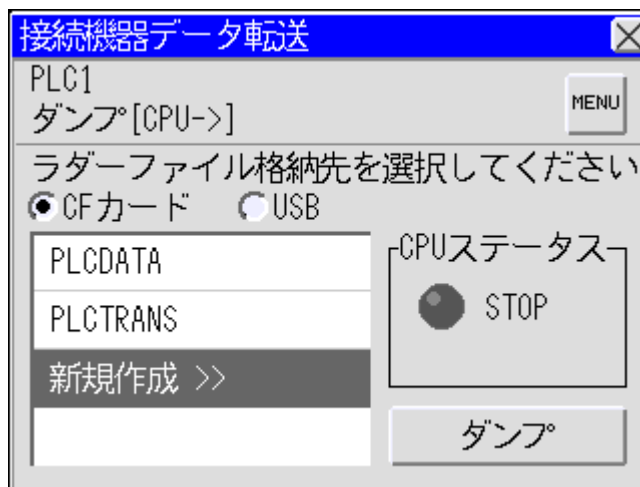

設定項目	設定内容
ストレージデバイス選択	接続機器のラダーファイルを保存するストレージデバイスをCFカード、USBデバイスから選択します。
保存先フォルダ選択	接続機器のラダーファイルを保存するフォルダを選択します。[新規作成]をタッチするとフォルダが作成できます。
CPUステータス	接続機器の状態を表示します。
ダンプ	選択したフォルダに接続機器のラダーファイルを転送します。

■ ステータス情報画面



設定項目	設定内容
CPU ステータス	接続機器の状態を表示します。[RUN] および [STOP] で接続機器の運転 / 停止を切り替えることができます。
フラッシュ保存	接続機器の SRAM に保存されたラダーファイルをフラッシュ ROM に書込みます。

5 エラーメッセージ

接続機器データ転送のエラーメッセージは以下のとおりです。

エラーメッセージ	内容
PLC から応答がありません	通信設定を確認してください
PLC に接続できません	通信設定を確認してください。
PLC の型式情報を取得できません	指定しているラダーファイルを確認してください。
ラダーファイルと接続先 PLC が異なります	ラダーファイルで指定している PLC と接続されている PLC が異なります。PLC を確認してください。
ファイルを開けません	ロード時にファイルを開けませんでした。ラダーファイルを確認してください。
フォーマットに異常があるか壊れています	ロード時にファイルより転送に必要な情報を取得できませんでした。ラダーファイルを確認してください。
保存に失敗しました	ダンプ時にファイルを保存できませんでした。フォルダのアクセス権、ストレージデバイスの容量を確認してください。
取得に失敗しました	ダンプ時に PLC からファイルを取得できませんでした。正常に PLC に転送されているか確認してください。
PLC からエラー応答を受信しました (%02XH)	PLC からエラー応答を受信しました。受信したエラーコードの詳細は (株) 安川電機 MP/ サーボ Ethernet ドライバマニュアルを参照してください。

6 制限事項

- 接続機器データ転送を行った後は接続機器を再起動する必要があります。
- 接続機器データ転送画面で表示されるフォルダ名はショートファイル名です。
- ストレージデバイスにアクセス可能なパスは 80 文字以内です。80 文字を超える場合、ファイルにアクセスできないためエラーとなります。ロード、ダンプとも 20 文字以内を推奨します。
- 転送できるデータのファイルは以下のとおりです。

	ロード	ダンプ	内容 (転送ファイル)
1	○	○	ユーザー管理ファイル
2	○	○	システム定義
3	○	○	モジュール定義
4	○	○	サーボパラメータ (MECHATROLINK-II、 MECHATROLINK-III)
5	○	○	グループ定義
6	○	○	C 言語
7	○	○	表データ
8	○	○	図面データ・D レジスタ
9	○	○	モーションプログラム
10	○	○	シーケンスプログラム
11	○	○	C 表定義
12	○	○	スキャンタイム定義
13	○	○	アプリケーション情報
14	○	○	データトレース定義
15	○	○	M レジスタ
16	○	○	S レジスタ
17	-	○	I レジスタ
18	-	○	O レジスタ
19	○	○	C レジスタ


7 付録

7.1 接続機器データコピーツールのアンインストール

- 1 GP-Pro EX のインストーラーを起動します。
- 2 インストール画面で「データコピーツール」をクリックします。
- 3 「ファイル削除」ウィザードが表示されます。[次へ]をクリックします。



- 4 [削除] を選択し、[次へ]をクリックします。

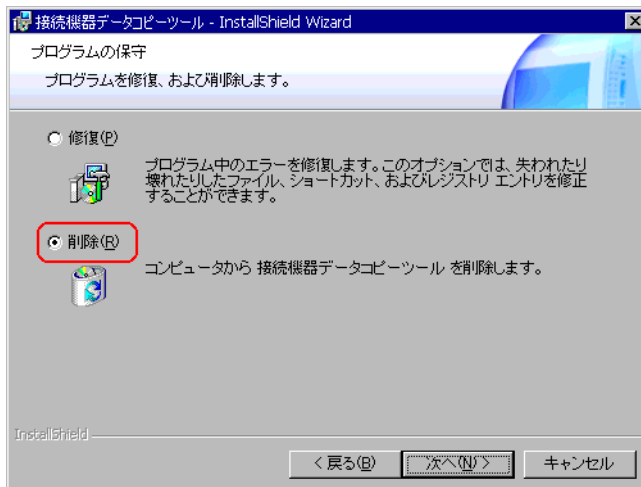

5 [削除] をクリックして接続機器データコピーツールを削除します。

